

VONKAJŠIE PARAPETY

Montáž

Zásady pred montážou:

- teplota +7-10°C
- pri montáži nesmie dôjsť k prudkej zmene teploty
- čistý penetrovaný povrch
- sklon 5-7° od okenného rámu
- pre rezanie použite rezný kotúč na hliník (rez vedieme od prednej hrany) a na ošetrovanie hrán pozink sprej/náter

Montáž

- montážny priestor musí byť 20-25 mm pod vrchnou hranou okenného rámu, do ktorého zasúvame parapet (optimálne by výška nemala presahovať 3 cm)
- v prípade nerovnosti použite na vyrovnanie podkladu tepelnoizolačnú omietku, parapet by sa mal rovnomerne opierať o podklad po celej dĺžke
- zo strán odstráňte ochrannú fóliu a s použitím silikónového tmelu (ochrana proti zatekaniu) zafixujte bočné kritky k parapetu
- okenný parapet vždy zasúvame pod okenný rám do okennej drážky (pri PVC krytkách parapet zakliknite)
- vycentrujte parapet tak, aby Vám vznikla rovnomerná dilatačná škára (cca 2mm)
- do zadného lomu parapetu zaskrutkujeme pribalené skrutky (zatiaľ nedoťahujeme)
- parapet zľahka nadvihňeme a na upravený a očistený podklad naneste nízkoexpanznú montážnu penu, do ktorej uložte parapet a následne dotiahnite skrutky.
- parapet vyrovnajte pomocou vodováhy do spádu cca. 5-7° od okenného rámu a na 30 minút zafixujeme (odporúčame použiť stavenú latu, na ktorú naskladáte dostatočné závažia proti nežiadúcemu nadvihnutiu, napr. plné tehly)
- následne po vytvrdnutí montážnej peny vyplňte medzery medzi okenným rámom a parapetom silikónovým tmelom (odporúčame transparentný alebo vo farbe podkladu), rovnako ako aj medzi murivom a parapetom, akrylátovým tmelom vhodného odtieňa
- po dokončení montážnych prác odstráňte ochrannú fóliu (môže dôjsť k jej tzv. "zapečeniu" – následne sa veľmi ťažko odstraňuje)
- parapety neošetrujte abrazívnymi pastami!

Upozornenie: akékoľvek postriekanie vápnom alebo fasádnou farbou zanecháva na povrchu parapetu i krytiel neodstrániteľné škvrny!

